BEDIENUNGS-ANLEITUNG

MI 405 Ammoniak-Durschnittsmessgerät



M Milwaukee

Sehr geehrter Kunde.

vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines Martini Produkts entschieden haben. In dieser Bedienungsanleitung wird der ordnungsgemäße Gebrauch des Geräts beschrieben.

Bitte lesen Sie sie vor Gebrauch des Messgeräts sorgfältig durch. Dieses Gerät entspricht den **CE**-Richtlinien.

TECHNISCHE DATEN:

Bereich 0,00 bis 9,99 mg/l (NH₃-N)

Auflösung 0,01 mg/l

Genauigkeit ±0,10 mg/l bis 5,00 mg/l

Lichtquelle Blaue LED, blau 466 Nm

Lichtdetektor Silizium-Photozelle und schmalbandiger 466-nm-Interferenzfilter

Methode Anpassung der NESSLER-Methode

Umgebung 0 bis 50°C (32 bis 122°F); Max. RF 100 %

Batterie 1 x 9 Volt

Autom. Abschaltung nach 10 Sekunden im Standby-Modus

Abmessungen 192 x 104 x 52 mm (7.5 x 4.1 x 2 Zoll)

Gewicht 380 a

MESSVERFAHREN:

- 1• Schalten Sie das Messgerät durch Drücken der Taste ON/OFF (Ein/Aus) ein.
- 2• Das Messgerät ist bereit, wenn auf dem LCD-Display "- - -" angezeigt wird.


10 ml

- 3• Befüllen Sie die Küvette bis zur Markierung mit 10 ml der Probe und setzen Sie die wieder Kappe auf.
- 4• Stellen Sie die Küvette den Halter und prüfen Sie, ob die Kerbe der Kappe gut in der Nut positioniert ist.
- 5• Drücken Sie die Taste ZERO (Null). Auf dem Display wird "SIP" angezeigt.

6• Nach einigen Sekunden wird "-0,0-" auf dem Display angezeigt. Das Messgerät ist nun auf Null gesetzt und bereit für die Messung.




- 7• Entnehmen Sie die Küvette. Öffnen Sie sie.
- 8• Geben Sie 4 Tropfen NH3-1 (bei Meerwasseranalysen 10 Tropfen) hinzu und schwenken Sie sie vorsichtig.
- 9• Geben Sie 4 Tropfen NH3-2 (bei Meerwasseranalysen 10 Tropfen)

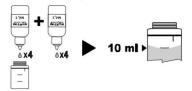

hinzu. Setzen Sie die Kappe wieder auf und schwenken Sie sie vorsichtig.

- 10•Stellen Sie die Küvette umgehend wieder in den Halter und prüfen Sie, ob die Kerbe der Kappe gut in der Nut positioniert ist.
- 11•Halten Sie die Taste READ (Messen) 3 Sekunden lang gedrückt. Auf dem Display wird der Countdown vor der Messung angezeigt. Alternativ können

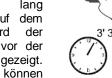

Sie 3,5 Minuten warten und die Taste READ drücken. In beiden Fällen blinkt "SIP" während der Messung.

12•Das Gerät zeigt direkt die Konzentration von

- Ammoniakstickstoff (NH3-N) in mg/l an.
- 13•Um das Messergebnis in mg/l Ammoniak (NH3) umzuwandeln, multiplizieren Sie es mit dem Faktor 1,216.

Interferenzen

- Organische Verbindungen wie Chloramine, verschiedene aliphatische und aromatische Amine, Glycin, (positiver Fehler).
 Um diese Störungen auszuschließen, ist eine Destillation erforderlich.
- Organische Verbindungen wie Aldehyde, Alkohole (z. B. Ethanol) oder Aceton (negativer Fehler).
 Um diese Störungen auszuschließen, ist eine Destillation erforderlich.
- Sulfid (S2-): verursacht mögliche Trübungen.
- Härte von mehr als 1 g/l wie Kalziumkarbonat (CaCO3).

ANLEITUNG ZUR ANZEIGE VON CODES:

Bei jedem Einschalten wird diese Anzeige 1 Sekunde lang angezeigt.

Die Querstriche ..- - - " geben an, dass das Messgerät betriebsbereit ist und auf Null gesetzt werden kann.



Sampling In Progress (SIP, dt. Probenahme wird durchgeführt): Bei jeder Messung blinkt auf dem Gerät die



..-0.0-": das Messgerät ist auf Null gesetzt und die Messung kann durchgeführt werden.

Anzeige "SIP".




- 0.0 -

..BAT" blinkt: die Batteriespannung ist niedrig und die Batterie muss ausgetauscht werden.

Tauschen Sie die

Batterie aus und

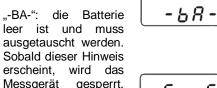



starten Sie das Messgerät erneut.

"Conf": die Konfiguration des Messgerät ist nicht mehr vorhanden. Wenden Sie sich an Ihren Händler oder den nächstgelegenen Martini Kundendienst.

FEHLERMELDUNGEN

Null-Messung


• ..-0.0-" blinkt: Aufarund eines niedrigen Signal-Rausch-Verhältnisses ist der


00


 $\cap \circ$

Lo

Nullabaleich fehlgeschlagen. Drücken Sie in diesem Fall erneut die Taste ZERO.

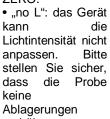

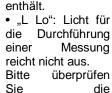

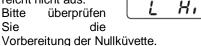


• "L Hi": Zu viel Licht für die Durchführung einer Messung.

Bitte überprüfen Sie die Vorbereitung der Nullküvette.

Proben-Messung

• "-SA-": Zu viel für Licht die Probenmessuna. Bitte prüfen Sie, ob die richtige Probenküvette eingesetzt wurde.

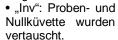

 "ZErO": Keine Nullmessung wurde



28-0

-58-

durchgeführt. Folgen Sie der Anweisung

im Messverfahren, um das Messgerät auf Null zu setzen.

• Unter dem Bereich: Wenn "0,00" blinkt, absorbiert die Probe weniger Licht als die Nullreferenz.

Prüfen Sie das Verfahren und stellen Sie sicher, dass als Referenz (Null) und zur Messung dieselbe Küvette verwendet wird.

 Der blinkende Wert der Höchstkonzentration gibt eine



ZUBEHÖR:

MI505-100 Ammoniak-MR-Reagenz


(100 Tests)

Glasküvetten (2 St.) MI0001 MI0002 Küvettenkappen (2 St.) MI0003 Küvettenstopfen (2 St.) Tuch zum Abwischen von

MI0004 Küvetten

(4 St.)

MI0005 9-Volt-Batterie (1 St.)

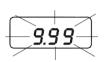

Bereichsüberschreitung an.

Die Konzentration der Probe befindet sich außerhalb des programmierten Bereichs: Verdünnen Sie die Probe und führen Sie den Test erneut durch.

BATTERIEAUSTAUSCH

Der Batterieaustausch darf nur in einer ungefährlichen Umgebung erfolgen.

Drehen Sie die Batteriefachabdeckung auf der Rückseite des Messgeräts.

Entnehmen Sie die Batterie aus den Klemmen und schließen Sie eine neue 9-Volt-Batterie an. Sie



Legen Sie die Batterie ein und bringen Sie die Abdeckung wieder an.

GEWÄHRLEISTUNG

Für Material- und Produktionsfehler dieses Geräts gilt eine Gewährleistung von zwei Jahren ab Kaufdatum.

Ist während dieses Zeitraums die Reparatur oder der Austausch von Teilen erforderlich. wobei der Schaden nicht aufgrund von Fahrlässigkeit oder Fehlbedienung durch den Anwender entstanden ist,

geben Sie das Messgerät originalverpackt an den Händler oder unser Büro zurück. Die Reparatur erfolgt kostenlos.

Schäden aufgrund von Unfällen, fehlerhafter Eingriffen oder Verwendung. Nicht-Durchführung der vorgeschriebenen Wartungen sind nicht abgedeckt sind.